

## インプレッサS203、S204、TYPE RA-Rのリコールについて

平成 23 年 10 月 20 日

平成 23 年 10 月 20 日、スバルテクニカインターナショナル株式会社は、国土交通省に以下のリコールを届出しました。

リコール届出番号	2835	リコール開始日	平成23年10月20日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアインテークダクトの構造が不適切なため、当該ダクトの金属コネクタ部と燃料パイプが接触することがある。そのため、燃料パイプが磨耗し、最悪の場合、当該パイプに穴が開き、燃料が漏れることで火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアインテークダクトの金属コネクタ及びゴムホースを対策品に交換するとともに、ホース固定クランプを追加する。また、当該作業時に燃料パイプを点検し、接触した痕跡が認められた場合は当該パイプを新品に交換する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2835のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数	備考
スバル	GH-GDB	インプレッサ S203	GDB-030971 ~ GDB-032795 平成16年11月24日～平成17年3月31日	552	
スバル	GH-GDB	インプレッサ S204	GDB-036932 ~ GDB-038783 平成17年12月6日～平成18年5月29日	510	
スバル	GH-GDB	インプレッサ TYPE RA-R	GDB-041513 ~ GDB-042207 平成18年10月13日～平成19年2月19日	300	
合計				1362	

備考:後付け用品として販売したエアインテークダクトを取付けた車両については、同日付けで自主改善を行います。  
対象車の車体番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車体も含まれる場合があります  
ので、詳しくはお近くのスバル販売会社にお問い合わせください。