

エアインテークダクトの自主改善の実施について

平成 23 年 10 月 20 日

平成 23 年 10 月 20 日、スバルテクニカインターナショナル株式会社は、国土交通省に以下の自主改善実施を報告しました。

自主改善開始日	平成23年10月20日
不具合の内容	後付け用品として販売したエアインテークダクトの構造が不適切なため、当該ダクトの金属コネクタ部と燃料パイプが接触することがある。そのため、燃料パイプが磨耗し、最悪の場合、当該パイプに穴が開き、燃料が漏れることで火災に至るおそれがある。
改善の内容	当該用品装着車両において、エアインテークダクトの金属コネクタ及びゴムホースを対策品に交換するとともに、ホース固定クランプを追加する。また、当該作業時に燃料パイプを点検し、接触した痕跡が認められた場合は当該パイプを新品に交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。また、スバルテクニカインターナショナル(株)のホームページに掲載し告知を行う。

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数 (※)	備考
スバル	GH-GDB	インプレッサ	GDB-016001 ~ GDB-042654 平成14年10月11日～平成19年4月23日	205	パーツ販売期間 平成15年3月10日～ 平成23年7月20日

※ 上記台数は、パーツ販売したエアインテークダクトの個数と同じです。

対象車の車体番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車体も含まれる場合がありますので、詳しくはお近くのスバル販売会社にお問い合わせください。

備考: 車両に架装して販売したものは、同日付でリコール届出(届出番号2835)を行います。

問い合わせ先

スバルテクニカインターナショナル(株) 商品企画部

住所: 〒181-0015 東京都 三鷹市 大沢 3-9-6

電話番号: 0422-33-7844