



改善箇所説明図

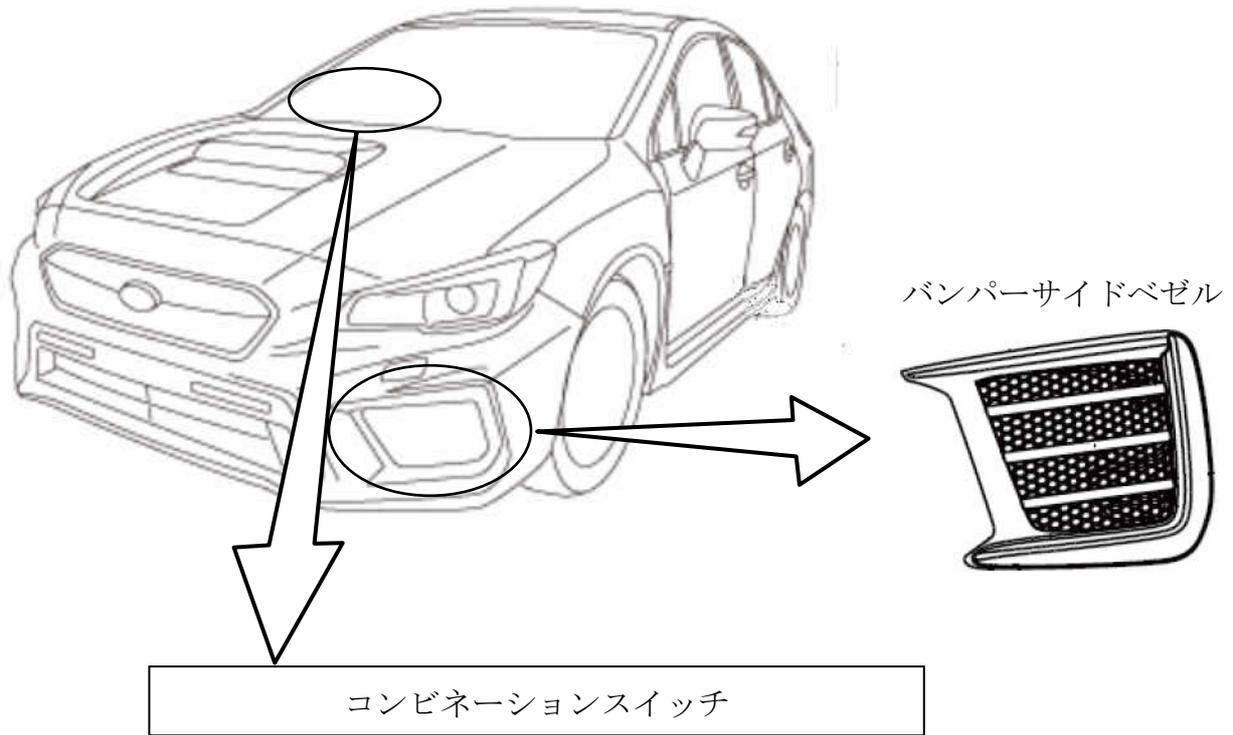

対策前(フロントフォグランプスイッチあり)

対策後(フロントフォグランプスイッチ無し)

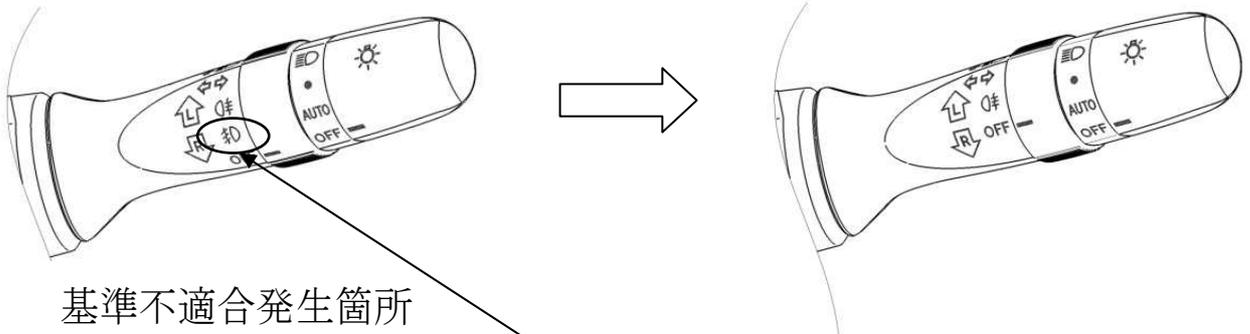

後付け用品であるバンパーサイドベゼルにおいて、設計時の保安基準適否の検証が不十分なため、スバルWRX S4「DBA-VAG」に装着された場合、フロントフォグランプが取り外されている状態にもかかわらず、フロントフォグランプスイッチ操作によりメーター内のインジケータが点灯する。そのため、協定規則第121号に適合せず保安基準不適合となる。

改善内容

スバルWRX S4「DBA-VAG」に後付け用品のバンパーサイドベゼルが装着されている場合、コンビネーションスイッチをフロントフォグランプスイッチ無し用の新品に交換する。

注: は交換部品を示す。